

# Olejování exotického dřeva

## Synteko NATURAL

Alkydový olej bez obsahu rozpouštědel, který zvýrazňuje kresbu exotického dřeva a zabraňuje vyblednutí laku

## BROUŠENÍ

- Zbruste povrch, abyste odstranili staré ošetření a nečistoty ze dřeva. První broušení se provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce.
- Vytvořte povrch podlahy tak rovný jak jen je to možné. Pokud bude podlaha lokálně nerovná, pak toto místo obroušením vyrovnejte.
- Konečné broušení proveďte pomocí papíru nebo mřížky o hrubosti 100 až 120 a s nejmenším tlakem válce. Pokud je tlak válce příliš velký, může dojít ke stlačení měkkých částí dřeva. Stlačená vlákna se pak budou při vracení do původního stavu zvedat.
- Před aplikací oleje podlahu důkladně vysajte a otřete. Nezapomeňte odstranit prach z lišt, okenních říms, radiátorů, atd.
- 

## PŘÍPRAVA NA OLEJOVÁNÍ

- Než začnete pracovat, ochraňte přilehlé plochy proti postříkání a rozlití.
- Počet potřebných vrstev závisí na množství oleje absorbovaného do dřeva.
- Nejlepšího výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev. Měkká dřeva a buk absorbují více, tvrdá a exotická dřeva nasáknou oleje méně. Dřevo musí být dobře napuštěné, ale nepřesycené.
- Práci si dobře naplánujte, velké plochy musí být rozděleny na menší, přibližně 15-20 m<sup>2</sup>, nebo tak velké, abyste je zvládli naolejovat do 20 minut. V horkém suchém počasí je potřeba plochy zmenšit. Před a během aplikace kanystr dobře protřepávejte.

## OLEJOVÁNÍ

- Synteko NATURAL nanášejte pomocí aplikátoru s gumovou hranou, stěrkou nebo jej nalijte přímo na podlahu a roztírejte červeným padem.
- Na místa obtížně dostupná pro běžný aplikátor použijte štětec nebo malý aplikátor. Nadměrné množství oleje bude vytvářet louže, které se budou rozstříkávat do okolí. Na leštičce nastavte otáčky 150/min nebo podobnou hodnotu. Rozetřete olej červeným padem – při běžných teplotách je nutné počít do 20 minut. Pokud je to nutné, přidejte více oleje. Opakujte proces tak dlouho, dokud dřevo olej absorbuje.
- Když je dřevo nasycené, vyleštěte povrch červeným padem a leštičkou s otáčkami 150/min. Veškerý přebývající lak odstraňte bavlněným hadrem bez chomáčků, omotaným kolem červeného padu. Pokud je hadr nebo pad mokrá, vyměňte ho.

## LEŠTĚNÍ

- Po 3-4 hodinách musí být povrch přešetřen pomocí bavlněného hadru a červeného padu.
- Konečné leštění se dělá suchým bavlněným hadrem bez chomáčků omotaným kolem padu a s otáčkami leštičky 150-300/min.
- Nenechte na podlaze zaschnout přebytečný olej! Vytvořily by se lesklé skvrny.
- 1-2 dny po finálním leštění, předtím, než podlahu vystavíte běžnému provozu, přešetřete červeným padem sekundárně vypoceny olej.
- PŘELAKOVÁNÍ VODNÍMI LAKY
- Přelakování naolejovaných podlah nám dává možnost tónování lakované podlahy, zvýraznit barevnost dřeva a snížit riziko barevných změn dřeva u vodních laků.

- Toto finální lakování dává podlaze speciální ochranu a usnadňuje její údržbu. Olejované podlahy mohou být za normálních podmínek po 24 hodinách (po 16 hodinách při použití produktu SOLIDMAX) přelakovány všemi druhy dvousložkových vodních laků Synteko (čtěte konkrétní Informace o produktu).
- Před lakováním musí být povrch lehce přešetěn suchým nechomáčkujícím hadrem a červeným padem s otáčkami leštičky 150-300/min., aby byl odstraněn vypocení olej.

